

Ghost Perleť – Návod k použití

Lakovaný povrch očistíme, odstraníme korozi, vyrovnáme [plničem](#), který [vybrousíme](#) do hrubosti [P800](#) a [odmastíme odstraňovačem silikonu](#). Barvu nanášíme při teplotě spreje, okolního prostředí a lakovaného povrchu 20-25 °C v dobře větrané místnosti bez průvanu a s minimálním množstvím prachu ve vzduchu. Před použitím sprej dobře protřeme, min. 2 min.

Ghost Perleť vyžaduje jednolitý [matný bílý podklad!!!](#)

Bílou podkladovou bází nanášíme ve 2-3 tenkých vrstvách s přestávkou 10 min mezi jednotlivými vrstvami, plynulými křížovými pohyby ze vzdálenosti cca 25 cm. Sprej udržujeme po celou dobu ve svislé poloze. Pro dosažení jednolité plochy budeme potřebovat 2 - 3 vrstvy. Barva zavadne po cca 20 minutách od posledního nástřiku. Stane se matnou a na dotek nelepí. To je ideální čas začít s Perleť.

Ghost perleťovou barvu nanášíme ve 2-3 tenkých vrstvách s přestávkou 10 min mezi jednotlivými vrstvami, plynulými křížovými pohyby ze vzdálenosti cca 25 cm. Sprej udržujeme po celou dobu ve svislé poloze.

Ghost Perleť je třeba po 40 minutách přelakovat bezbarvým krycím lakem. Bezbarvý lak můžete zvolit s [lesklým](#), [saténovým](#) nebo [matným](#) výsledným efektem, [odolným palivům](#), atp. – je to jen otázka osobních preferencí. Postupujte podle pokynů výrobce laku.

Před aplikací si uděláme kontrolní nástřik, vyzkoušíme odstín a reakci materiálů. Pokud nám na konci lakování zůstává stále materiál ve spreji, otočíme jej tryskou dolů a stisknutím trysky uvolníme zbytek materiálu. Tryska tak nezaschne a sprej můžeme v budoucnu znovu použít. Barvu spotřebujte do 6 měsíců od zakoupení.

Děkujeme, www.pmcolours.eu